


**Scie à ruban semi-automatique à archet pivotant avec convertisseur de fréquence. Pour la coupe angulaire de métaux de +60° à -60°.**

Semi-Automatique

- Conçue pour une utilisation soutenue
- Pour la découpe de pièces en acier inoxydable, d'outils en acier, de pièces creuses et pleines
- Entraînement de lame à entretien réduit, réducteur à bain d'huile
- Moteur triphasé robuste équipé d'une protection contre les surcharges
- Guidage de lame par plaques en carbure de tungstène réglables
- Réglage mécanique de la tension de lame contrôlé par microswitch
- Système d'arrosage sur les guide-lames
- Convertisseur de fréquence pour un réglage variable en continu de la vitesse de lame de 20 à 100 m/min
- BRP - Surveillance de la lame (voir en page 336)
- Affichage numérique de l'angle de coupe

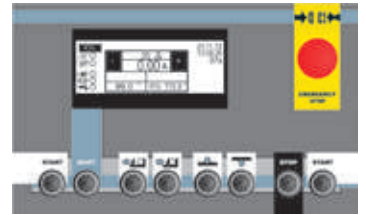

- Modèle semi-Automatique**
- Fermeture automatique de l'étau
  - Descente de l'archet pendant la coupe
  - Arrêt automatique en fin de coupe
  - Remontée de l'archet et ouverture d'étau

**!** Pour plus de détails sur les commandes, voir pages 335 - 339

**OPTIleasing®**  
Accompagne vos projets

**18290,00 € HT** Prix du matériel    **48 mois** Durée


Soit **428,00 € HT** de loyer mensuel\*

Exemple de financement pour BMBS 360 x 500 HA-DG



- Accessoires de série**
- Lame
  - Outils de service
  - Brosse à copeaux
  - Système d'arrosage
  - Afficheur d'angle numérique

**!** Nous pouvons effectuer pour vous des échantillons de découpe. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

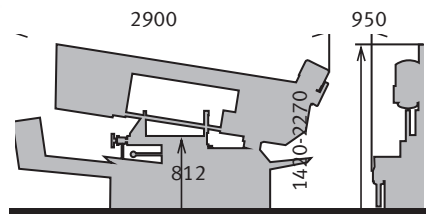

<b>Modèle</b>	<b>BMBS 360 x 500 HA-DG</b>
Code article	369 0090 <b>1</b>


<b>Spécifications techniques</b>	
Puissance du moteur	3,0 kW
3 x 400 V/50 Hz	
Vitesse	Variable en continu
Vitesse de lame	20 à 100 m/min.
Dimensions de lame	4780 x 34 x 1.1 mm
Encombrement (L x l x h)	2900 x 950 x 2270 mm
Hauteur de la table de travail	812 mm
Poids net (brut)	740 kg (815 kg)
<b>Longueur résiduelle min. de pièce</b>	<b>35 mm</b>

**Gamme de serrage**

mm	0°	45°	60°	45°	60°	b
	360	360	300	360	300	X
	250 **	180 **	130 **	180 **	130 **	X
	500 x 340	440 x 220	310 x 220	430 x 220	300 x 220	500 x 220

\*\* valeurs recommandées

\* Exemples de calculs de mensualités au 1<sup>er</sup> janvier 2020 applicables sous réserve de variation du taux en vigueur. Offres de financement réservées aux utilisateurs professionnels sous réserve d'acceptation de notre organisme de financement. Valeur résiduelle = 1% du montant financé.

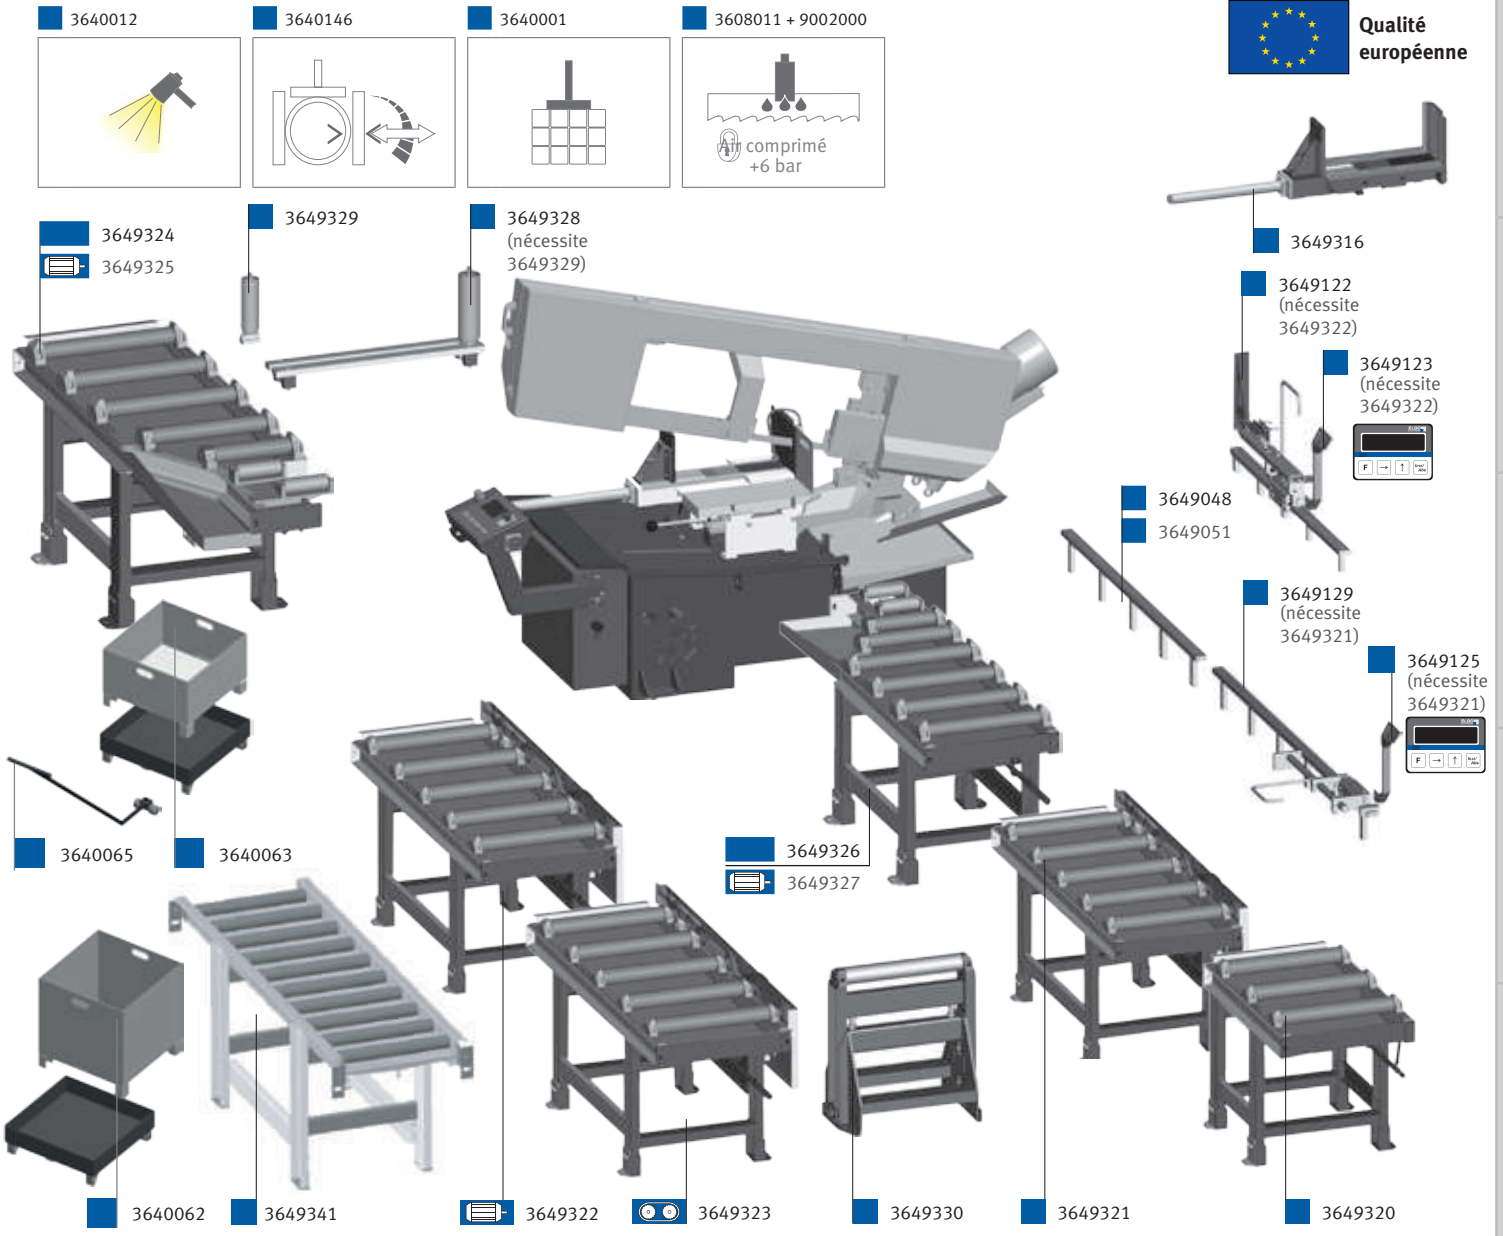

Perçage  
Perçage magnétique  
Fraisage  
Tournage  
Machines CNC

**Accessoires optionnels (à la commande uniquement)**

Accessoires optionnels (à la commande uniquement)	Code article	hors TVA
Système de micro-pulvérisation	360 8011	1
Montage système de micro-pulvérisation	900 2000	
Eclairage de la zone de travail	364 0012	1
Régulateur de pression de serrage de l'étau	364 0146	1
Étau en aval de la découpe	364 9316	1
Dispositif hydraulique de blocage de paquet	364 0001	1
<b>Accessoires optionnels (de série uniquement)</b>		
Réceptacle de pièce	364 0062	1
Bac à copeaux	364 0063	1
Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce	364 0065	1
<b>Convoyeurs à rouleaux 520 mm (1000 kg/m)</b>		
Convoyeur à rouleaux 1000 x 520 mm	364 9320	1
Convoyeur à rouleaux 2000 x 520 mm	364 9321	1
Convoyeur à rouleaux motorisé 2000 x 520 mm	364 9322	1
Extension pour convoyeur à rouleaux motorisé 2000 x 520 mm	364 9323	1
Convoyeur à rouleaux de connexion 2000 x 520 mm, découpe à 60° côté amenée	364 9324	1
Convoyeur à rouleaux motorisé de connexion 2000 x 520 mm, découpe à 60° côté amenée	364 9325	1
Convoyeur à rouleaux de connexion 2000 x 520 mm, découpe à 60° côté évacuation	364 9326	1
Convoyeur à rouleaux motorisé de connexion 2000 x 520 mm, découpe à 60° côté évacuation	364 9327	1
<b>Convoyeurs à rouleaux légers (250 kg/m)</b>		
Convoyeur à rouleaux 2000 x 520 mm (6 rouleaux)	364 9340	1
Convoyeur à rouleaux 2000 x 520 mm (10 rouleaux)	364 9341	1

**Accessoires, convoyeurs à rouleaux 520 mm**

Accessoires, convoyeurs à rouleaux 520 mm	Code article	hors TVA
Support pour rouleau de guidage latéral, réglable (nécessite 3649329)	364 9328	1
Rouleau de guidage latéral, fixe	364 9329	1
Support rouleaux, réglable en hauteur, largeur 520 mm, charge admissible 700 kg	364 9330	1
Rouleau supplémentaire 520 mm (pour 3649320 et 3649321)	364 9311	1
Butée fixe 2 m avec règle graduée	364 9129	1
Butée 2 m avec afficheur numérique de mesure	364 9125	1
Butée électromécanique avec règle pour moteur de convoyeur à rouleaux (pour 3649322)	364 9122	1
Butée électromécanique avec afficheur numérique pour moteur de convoyeur à rouleaux (pour 3649322)	364 9123	1
Extension 2 m pour butée fixe avec règle graduée	364 9048	1
Extension 2 m pour butée avec afficheur numérique de mesure	364 9051	1
<b>Lames M42</b>		
4780 x 34 x 1.1 mm 2-3 tpi Sprint Plus	365 5400	1
4780 x 34 x 1.1 mm 3-4 tpi Sprint Plus	365 5401	1
4780 x 34 x 1.1 mm 4-6 tpi Sprint-Medium-VS	365 5402	1
4780 x 34 x 1.1 mm 5-8 tpi Sprint	365 5403	1
4780 x 34 x 1.1 mm 8-12 tpi Sprint	365 5406	1

Sciage

Ponçage/Ébavurage  
Rectification

Affûtage/Polissage

Choix de lames et informations page 368

Lorsque vous commandez un convoyeur à rouleaux, précisez toujours si vous souhaitez un convoyeur d'amenée ou d'évacuation

Une gamme professionnelle haute qualité - Fabrication européenne -  
Utilisation simple et coupes impeccables.



BMBS 230 x 280 H-DG

BMBS 300 x 320 CNC-G

BMBS 300 x 320 HA-DG

HMBS 500 x 750 HA-DG

**!** Description des différents équipements et accessoires :

Eclairage de la zone de travail	Dispositif de serrage hydraulique des fagots	Système de micro-pulvérisation +6 bar air	Affichage digital sur écran de l'angle de coupe
Système hydraulique de tension de la lame	Brosse à copeaux motorisée	Système de régulation de la pression de l'étau	Ecran de réduction de la vitesse sur panneau de commande (mm/min.)
Surveillance de la trajectoire de coupe	Capteur de démarrage de coupe au toucher matière	Ligne de découpe laser	Réglage automatique de la position zéro de travail

**!** Explications des abréviations des modèles de série Metallkraft

<b>BMBS</b>	Scies à métaux avec archet pivotant
<b>HMBS</b>	Scies à métaux horizontales
<b>HVMB</b>	Scies à métaux horizontales et verticales
<b>G</b>	Coupe d'onglet à droite
<b>DG</b>	Coupe d'onglet à droite et à gauche
<b>H</b>	Machines avec fonctions hydrauliques partielles
<b>HA</b>	Machines semi-automatiques
<b>NC</b>	Machines à commande numérique partielle
<b>CNC</b>	Machines à commande numérique complète
<b>X</b>	Fonctions électroniques tenant compte des propriétés de la matière usinée



Prestations d'installation, prise en main et formation

Lorsque vous faites l'acquisition d'une scie professionnelle Metallkraft, nous vous recommandons fortement d'opter pour nos prestations de prise en main et/ou de formation sur site.

**OPTi**start®  
Vous rend opérationnel

- Installation
- Mise en service
- Prise en main

**Nous consulter**

Exemples de prestations

- Installation machine\***
- ▶ Branchements de la machine
  - ▶ Nettoyage, dégraissage et mise à niveau de la machine
  - ▶ Contrôle intégral de toutes les fonctions de la machine
  - ▶ Essais de coupe

- Prise en main et formation (3 à 4 pers. maxi par session\*)**
- ▶ Explication exhaustive des fonctionnalités de la machine
  - ▶ Paramétrage et explication des paramètres basiques de la machine
  - ▶ Explications des instructions de sécurité et des bonnes pratiques
  - ▶ Sensibilisation à l'entretien et à la maintenance
  - ▶ Mise en pratique, essais de coupe

Pour les modèles programmables (NC et CNC) : nous consulter\*

\*Le transport, déchargement, acheminement vers l'emplacement d'installation; les arrivées et câbles de courant électrique ou de l'air comprimé; l'ancrage au sol et le montage des options lourdes sont sous la responsabilité exclusive du client final. Le client doit fournir l'aide nécessaire au technicien (outillage, moyens humains, matières...) afin de garantir le bon déroulement de l'installation.

En fonction de vos souhaits, nous pouvons adapter nos sessions de prise en main et de formation. Nous prenons toujours en compte le niveau initial des utilisateurs, les différents types d'usages envisagés. Nos formateurs sensibilisent également les utilisateurs à la maintenance des matériels. Une machine bien utilisée et bien entretenue est gage de longévité et donc de rentabilité de l'investissement.

## Le pupitre de commande sur nos modèles H

### Fonctionnement de nos modèles H

Les modèles H sont équipés d'un vérin hydraulique qui commande la descente de l'archet. Un sélecteur permet à l'opérateur de passer du mode manuel au mode gravité. En mode manuel, la descente de l'archet se fait

manuellement. En mode gravité, l'opération de sciage est enclenchée en appuyant sur un bouton-poussoir ; l'archet descend par son propre poids ; la vitesse de descente se règle grâce à une valve située sous le pupitre de commande.

La découpe est exécutée à la vitesse de lame sélectionnée et la lame s'arrête automatiquement lorsque l'opération de sciage est terminée. L'archet se relève toujours manuellement. Le vérin de descente s'arrête automatiquement dès qu'il arrive en butée haute.

#### Standard

- ▶ Voyant de contrôle de tension de la lame
- ▶ Vert : la tension de la lame est correcte et le carter de protection est fermé

- ▶ Démarrage du cycle – Appuyer sur ce bouton pour démarrer l'opération de sciage

- ▶ Commutateur permettant de passer du mode manuel au mode gravité (descente du bras de sciage par son propre poids)



- ▶ Sélecteur de vitesse du ruban à deux niveaux : Position 1 : 35 m/min - Position 2 : 70 m/min.
- ▶ Ce sélecteur est également le commutateur principal


- ▶ Ce voyant indique la mise sous tension de la machine

- ▶ Arrêt d'urgence – arrête la machine pendant un cycle

#### BMBS 300 x 320 H-DG - Panneau de commande avec télécommande filaire

- ▶ Sélecteur de vitesse du ruban à deux niveaux : Position 1 : 35 m/min - Position 2 : 70 m/min.
- ▶ Ce sélecteur est également le commutateur principal

- ▶ Ce voyant indique la mise sous tension de la machine

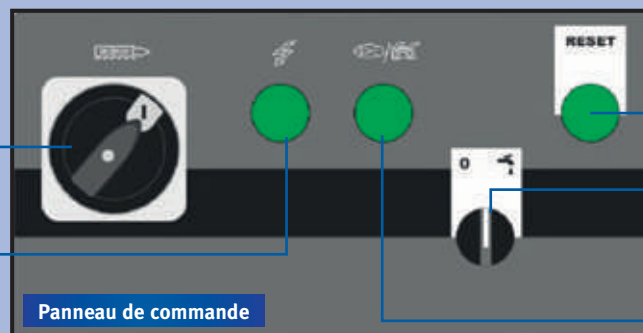


- ▶ Bouton RESET (réinitialisation)

- ▶ Commutateur du système

- ▶ Voyant de contrôle de tension de la lame
- ▶ Vert : la tension de la lame est correcte et le carter de protection est fermé

- ▶ Mise en rotation de la lame
- ▶ Arrêt - arrête la machine pendant un cycle

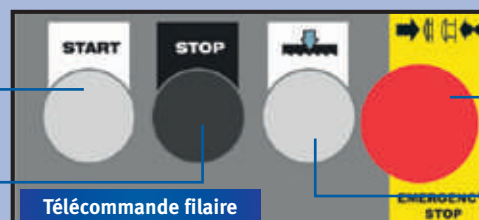

- ▶ Arrêt d'urgence – arrête la machine pendant un cycle

- ▶ Enclenchement de la descente d'archet

## Le pupitre de commande sur les machines semi-automatiques (HA)



Fonctionnement des machines semi-automatiques :

Les scies de la série HA sont équipées de dispositifs hydrauliques qui permettent un mode de fonctionnement semi-automatique. Après le démarrage de la machine, l'étau serre

automatiquement la pièce.

La découpe est exécutée à la vitesse de lame sélectionnée. Le mouvement de descente est automatiquement arrêté en butée basse. L'archet se déplace vers sa position de butée haute. L'étau se ouvre automatiquement

de sorte que l'opérateur n'a plus qu'à déplacer la pièce. L'opération de sciage peut être interrompue à tout moment par la fonction STOP. Le ruban est libéré et le bras de sciage s'écarte de la zone de coupe sans nécessité d'ouvrir l'étau ni d'éteindre la machine.


► Grand écran numérique affichant les fonctions suivantes :

1. Le bouton MENU permet d'activer différents éléments affichés
2. Compteur de pièces et de découpes
3. Fonction BRP\*
4. Affichage de l'état du système hydraulique
5. Affichage de la tension de lame
6. Affichage de la position du bras de sciage
7. Affichage de la vitesse de lame

► Démarrage du cycle – Appuyer sur ce bouton pour démarrer l'opération de sciage. L'archet doit être en butée haute

► Commande de l'étau – Si l'étau est ouvert avant le démarrage du cycle, l'unité commande sa fermeture automatique après le démarrage du cycle et sa réouverture lorsque l'opération est achevée

► Commande de l'archet – Commande la montée et la descente du bras de sciage

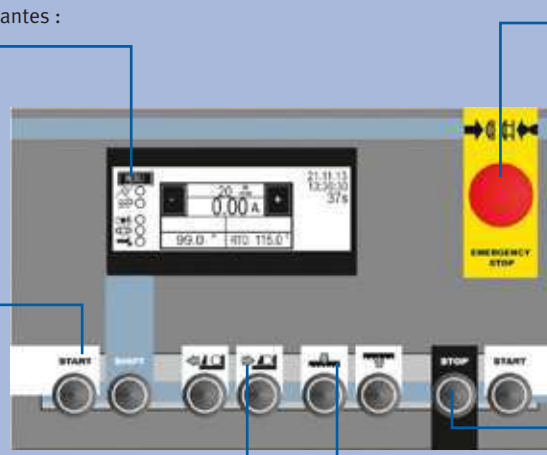

► Arrêt d'urgence - arrête la machine pendant un cycle

**Zone de commande**

**START**

- En mode semi-automatique, démarrage du sciage
- Pour des raisons de sécurité, il faut appuyer sur les deux boutons de démarrage simultanément

**STOP**

- Interrompt l'opération de sciage à tout moment
- Le cycle reprend en appuyant sur le bouton Start

**\*BRP – Surveillance de la lame**

L'afficheur BRP est activé en cas de dépassement d'une valeur maximum (en ampères) du moteur de la lame. L'archet stoppe son mouvement de descente pendant que la lame poursuit sa course et évacue les copeaux de la zone de coupe. Lorsque la charge sur la lame a été réduite au minimum, l'opération de sciage se poursuit normalement.

## Le pupitre de commande sur les machines semi-automatiques et automatiques versions CNC

Les scies équipées de commandes CNC peuvent fonctionner en mode semi-automatique et en mode automatique.



Mode Semi-Automatique : En mode semi-automatique, le fonctionnement de la scie est le même que sur les machines semi-automatiques (voir ci-dessus).



Mode Full-Automatique :

Neuf tâches différentes peuvent être programmées sur les versions CNC entièrement automatiques. Le programme définit les étapes et les longueurs de coupe pour chaque tâche. Les différentes étapes d'amenée de la pièce sont calculées

automatiquement par ordinateur. Il est possible de prévoir plusieurs séquences de découpe et de lancer automatiquement et à la suite des programmes avec des longueurs de coupe différentes.

**Grand écran**

- Les valeurs sélectionnées dans l'écran d'information s'affichent ici.
- Champ de commande

**START**

- En mode semi-automatique, pour démarrer la découpe
- Pour des raisons de sécurité, les deux boutons Start doivent être enfoncés en même temps

**STOP**

- Interrompt la découpe dans n'importe quelle position
- Le cycle continue après avoir appuyé sur le bouton Start



► Serrage de la matière

► Déplacement de l'étau amovible

► Réglage en hauteur de l'archet de la scie


**\*BRP - Surveillance de la lame**

La fonction BRP est activé en cas de dépassement d'une valeur maximale du courant (en ampères) du moteur de la scie à ruban. Le mouvement d'avance de l'archet de la scie s'arrête alors que la lame continue de tourner et décharge les copeaux de la rainure de découpe. Une fois que la charge sur la lame de scie a été réduite à une valeur minimale, le processus de découpe se poursuit normalement.

## Le panneau de commande sur les modèles HA-X semi-automatiques



## Fonctionnement du système ARP pour des découpes de grande précision et une longue durée de vie

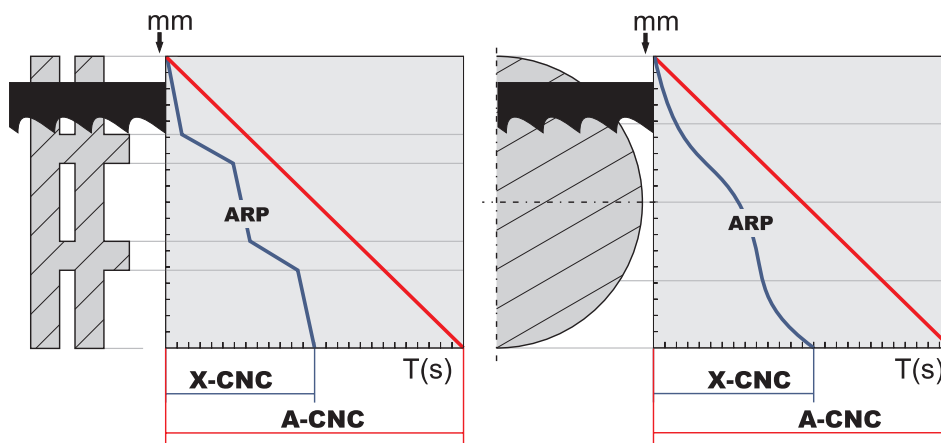


Le système ARP garantit une régulation automatique des mouvements de l'archet en fonction de la valeur actuelle de la résistance à la coupe du matériau, laquelle est basée sur les forces de coupe produites. Le système ARP réduit automatiquement la vitesse de descente à mesure que la résistance augmente, garantissant ainsi des résultats de découpe optimaux avec un haut degré de précision angulaire.

Lorsque la résistance chute, l'ARP accélère la vitesse de descente. La diminution automatique de la vitesse de descente automatise le processus et augmente la durée de vie de la lame. Le système ARP est fourni avec toutes les scies en version X. **Celui-ci vous permet de réaliser des économies tout en améliorant les résultats de la coupe et en vous faisant bénéficier d'une durée de vie améliorée de la lame de scie.**



## Le panneau de commande sur nos modèles X pour des découpes à 90°

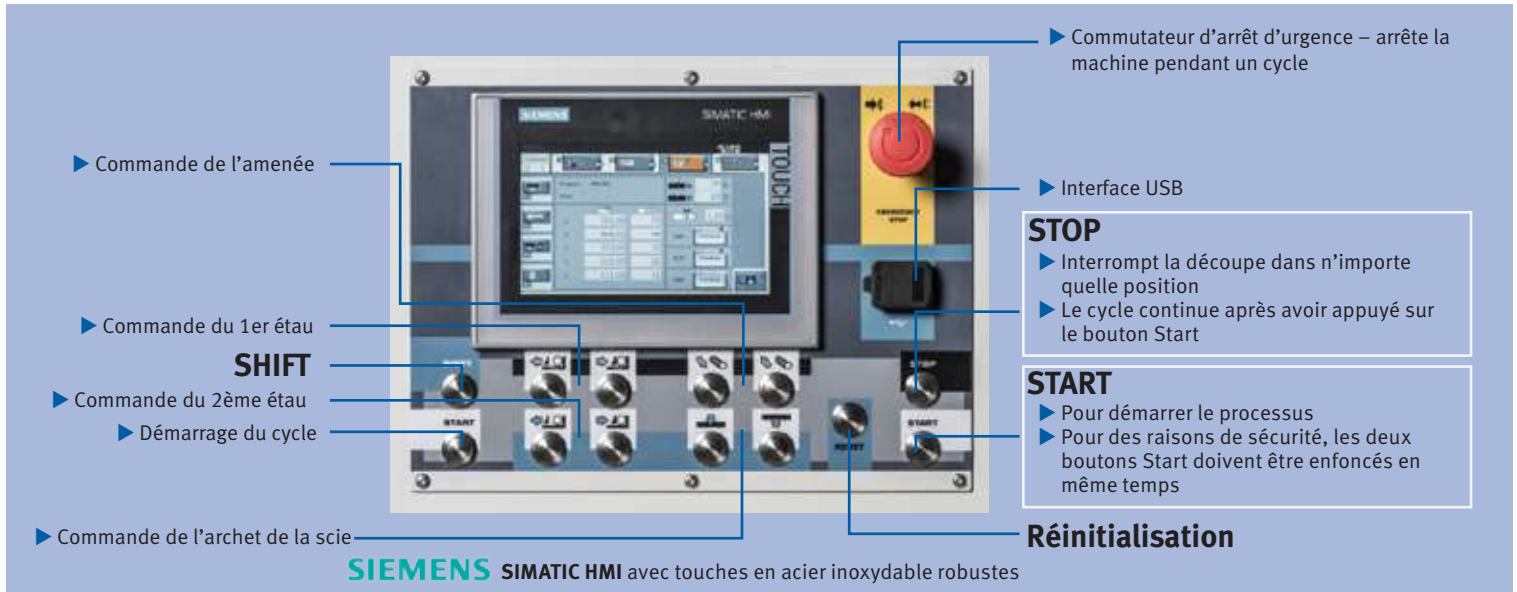

### Environnement convivial :

- ▶ Le système de commande communique avec l'opérateur de la machine dans sa langue maternelle
- ▶ Écran graphique avec commande intuitive pictogrammes compréhensibles
- ▶ Quatre fenêtres qui optimisent les paramètres requis pour un démarrage rapide des opérations

### Description technique

- ▶ Option de transmission de données via l'interface USB
- ▶ Multiples niveaux d'accès protégés par des comptes d'utilisateur
- ▶ Téléchargement aisé de nouvelles versions du logiciel

### Description du fonctionnement :




- ▶ Le système de commande vous permet de créer jusqu'à 1000 programmes avec des paramètres de découpe. Vous pouvez retrouver facilement chaque programme en utilisant un filtre de recherche (en fonction de la qualité du matériau, du numéro de commande, du nombre de pièces à usiner, des longueurs de découpe, des données de découpe et bien plus encore).
- ▶ **Mode KKR (option) :** La régulation du trajet de découpe mesure en permanence la rectitude de la découpe
- ▶ **Mode ARP :** Régulation automatique de l'avance de découpe optimisée, de sorte que l'opérateur ait uniquement besoin de régler les paliers de charge (ampères) pendant la découpe. Nous recommandons d'utiliser cette fonction lors de la découpe de matériaux ayant des épaisseurs de paroi différentes (coupe transversale).

- ▶ **Mode RZP :** Régulation de l'avance de découpe en réglant les zones de découpe de telle sorte qu'elles correspondent à la forme et la taille en section transversale du matériau à traiter (recommandé avec les lames de scie au carbure)


### Réglage de l'amenée du matériau :

- ▶ Normale, par paliers, TOF (= incrémentale), CMU (= amenée avec ouverture automatique de la zone de découpe)
- ▶ **Mode GTO amélioré :**
- ▶ Amenée jusqu'à la position sélectionnée. Fonctions : ABS, REL, ATB
- ▶ **Mode ATB :**
- ▶ Mouvement automatique du matériau dans la zone de coupe, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une découpe test après avoir inséré un nouveau matériau dans la machine.

! Disponible comme option montée en usine pour les modèles HMBS 300 x 300 CNC, HMBS 400 x 400 CNC, HMBS 510 x 510 CNC, HMBS 700 x 750 CNC, HMBS 850 x 1000 CNC :

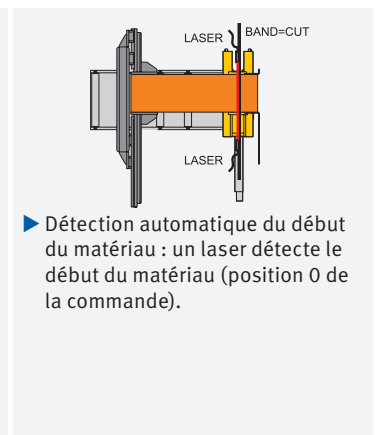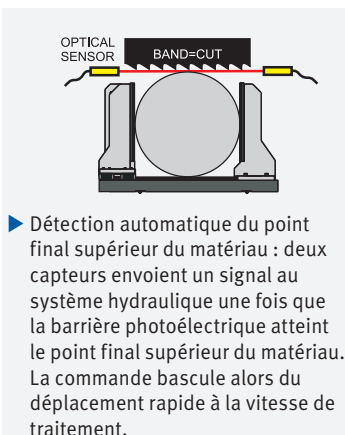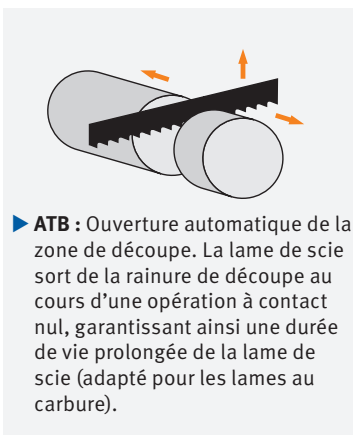

### Panneaux de contrôle pour les modèles H

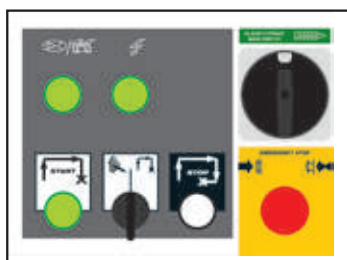

BMBS 230 x 280 H-DG



BMBS 300 x 320 H-DG

### Panneaux de contrôle pour les modèles HA




BMBS 230 x 280 HA-DG  
BMBS 300 x 320 HA-DG  
BMBS 360 x 500 HA-DG  
BMBS 460 x 600 HA-DG  
HMBS 500 x 750 HA-DG




BMBS 250 x 315 HA-DG

### Panneaux de contrôle pour les modèles CNC

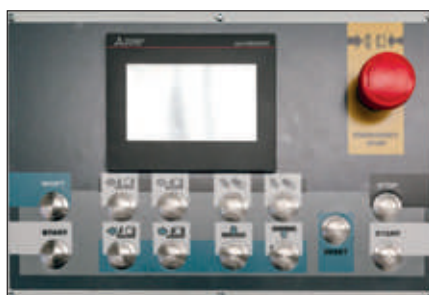

BMBS 230 x 280 CNC-G  
BMBS 300 x 320 CNC-G  
BMBS 360 x 500 CNC-G  
HMBS 400 CNC

### Panneaux de contrôle pour les modèles X

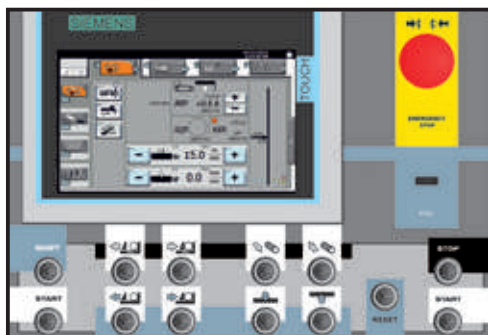

HMBS 340 CNC-DG-X  
HMBS 300 x 300 CNC-X  
HMBS 400 x 400 CNC-X  
HMBS 700 x 750 CNC-X  
HMBS 850 x 1000 HA-X  
HMBS 850 x 1000 CNC-X  
HMBS 1200 x 1400 HA-X  
HMBS 5000 CNC-X



HMBS 500 x 750 HA-DG X  
HMBS 500 x 750 NC-DG X BC 2000



## Informations générales pour les scies à métaux

### Pièce à usiner

Pour les besoins de l'usinage, la pièce doit être parfaitement et fermement bridée afin d'éviter les risques de vibrations. Ne sciez pas de pièces endommagées ou déformées. Rapprochez les guides réglables le plus près possible de la pièce à usiner. Effectuez un parfait réglage des guide-lame.



### Denture de lame

La denture détermine le nombre de dents au pouce (25.4 mm).

Une règle empirique s'applique :

**Plus la section de matière est fine (ex. les profilés), plus la denture doit être fine.**

**Plus la matière est épaisse (ex. le carré plein), plus la denture est grosse.**

Une denture trop grossière provoque la casse des dents. Les copeaux sont mal évacués et la lame dévie de sa ligne de coupe.

Une denture trop faible génère des casses de lames, la force de coupe appliquée aux dents étant trop élevée.

En tout état de cause, **au minimum 3 dents doivent être engagées.**

### Utilisation des lames

- Une utilisation correcte des lames garantit leur longévité.
- Des lames parfaitement affûtées garantissent un bon résultat. L'angle d'affûtage confère une stabilité à la dent de scie. Les matières difficiles nécessitent ainsi un grand angle d'affûtage.
- Afin de garantir la durée de vie de la lame et la qualité de vos coupes, nous vous recommandons d'adapter le choix de vos lames à vos usinages.
- Déterminez les vitesses de coupe (T/min.) et de descente (mm/min.) correctes en fonction de la matière et des dimensions de la pièce à usiner.
- Il est essentiel de savoir que la durée de vie d'une lame dépend de son bon amorçage. En effet, il convient de réduire de 50% l'avance (la pression de coupe) lors des premières passes.
- Les lames de scie neuves sont sujettes aux vibrations. Si tel est le cas, réduisez légèrement votre vitesse de coupe. Augmentez ensuite progressivement la vitesse pour atteindre la valeur idéale après la coupe d'une surface d'environ 300-500 cm<sup>2</sup>.
- Il est également important de considérer l'arrosage. Le liquide de coupe permet d'éviter une surchauffe de la pièce ainsi que de la lame. Il facilite également la bonne évacuation des copeaux.

Ces recommandations sont importantes et optimisent vos usinages.

Matières	Vitesse de coupe (M42)
Acier de construction	80 - 90 m/min.
Acier de décolletage	45 - 75 m/min.
Acier pour traitement thermique non allié/roulement	40 - 60 m/min.
Acier pour traitement thermique allié/Acier rapide	30 - 40 m/min.
Acier inoxydable	20 - 35 m/min.
Matières résistantes aux hautes températures	15 - 25 m/min.

### La formation de copeaux

La formation de copeaux demeure le meilleur indicateur des choix d'avance et de vitesse de coupe. Les différentes formes de copeaux présentées ci-dessous vous permettent d'identifier si l'avance et la vitesse sont adéquates.



Copeaux fins et pulvérulents (en poudre)

- Augmenter l'avance (pression de coupe) ou réduire la vitesse de lame.



Copeaux lourds, épais ou bleus

- Réduire l'avance et/ou la vitesse de lame.



Copeaux défaits et enroulés

- Avance et vitesse de coupe optimales.

### Légende

## MATIERES

	Carré plein
	Profilé
	Tube
	Rond plein
	Plat
	Tube
	Faisceaux

1	Acier de construction mécanique
2	Acier de décolletage Acier pour traitement thermique
3	Acier pour traitement thermique
4	Acier pour roulements à billes Acier à outils
5	Acier rapide Acier à outils
6	Acier inoxydable et résistant aux acides
7	Métaux non-ferreux
8	Fonte

### Denture préconisée (rubans HSS bi-métal)

Denture standard		Denture alternée	
Section matière pleine	Nombre de dents au pouce	Section profilé	Nombre de dents au pouce
< 12 mm	14 TPI	< 25 mm	10 - 14 TPI
12 - 30 mm	10 TPI	20 - 40 mm	8 - 12 TPI
30 - 50 mm	8 TPI	25 - 70 mm	6 - 10 TPI
50 - 80 mm	6 TPI	35 - 90 mm	5 - 8 TPI
80 - 100 mm	4 TPI	50 - 100 mm	4 - 6 TPI
110 - 200 mm	3 TPI	80 - 150 mm	3 - 4 TPI
110 - 200 mm	3 TPI	120 - 350 mm	2 - 3 TPI
200 - 400 mm	2 TPI	250 - 600 mm	1.33 - 2 TPI

Valeurs en gris : lames non-commercialisées dans notre gamme

Coupes des tubes et profilés						
Diamètre	40	80	100	150	200	300
Epaisseur	Denture au pouce (TPI)					
3 mm	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12	6 - 10	6 - 10
8 mm	8 - 12	6 - 10	6 - 10	5 - 8	4 - 6	4 - 6
12 mm	6 - 10	5 - 8	5 - 8	4 - 6	4 - 6	4 - 6
15 mm	5 - 8	4 - 6	4 - 6	4 - 6	3 - 4	3 - 4
20 mm	-	4 - 6	4 - 6	4 - 5	4 - 5	4 - 5
30 mm	-	3 - 4	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3
50 mm	-	-	-	3 - 4	2 - 3	2 - 3
100 mm	-	-	-	-	2 - 3	1.33 - 2

## Choisir un Ruban de scie :

**Le choix de la lame de scie communément appelé ruban de scie est déterminant pour assurer le rendement et la qualité de la coupe. Il faut donc choisir son ruban avec attention.**

Attention, les rubans de scie ne peuvent pas couper tous et n'importe quoi, l'utilisation sans respect des conditions d'utilisation peut endommager votre scie ou gêner le travail entrepris.

### Utilisation des Rubans :

- Une utilisation correcte des rubans garantit leur longévité.
- Des rubans parfaitement affûtés garantissent les résultats. L'angle d'affûtage confère une stabilité à la dent de scie. Les matières difficiles nécessitent ainsi un grand angle d'affûtage.
- Afin de garantir la durée de vie du ruban et la qualité de vos coupes, nous vous recommandons d'adapter le choix de vos rubans à vos usinages.
- Déterminez les vitesses de coupe (m/min) et de descente (mm/min) correctes en fonction de la matière et des dimensions de la pièce à usiner.
- Il est essentiel de savoir que la durée de vie d'un ruban dépend de son bon amorçage.
- Les rubans de scies neuves sont sujettes aux vibrations. Si cela est le cas, réduisez légèrement votre vitesse de coupe. Augmenter ensuite progressivement la vitesse pour atteindre la valeur idéale après la coupe d'une surface d'environ 500 cm<sup>3</sup>.
- Il est également important de considérer l'arrosage. Le liquide de coupe permet d'éviter une surchauffe de la pièce ainsi que du ruban. Il facilite également la bonne évacuation des copeaux.

Ces recommandations sont importantes et optimisent vos usinages.

### Terminologie :

A - Largeur : Distance entre le tranchant et le dos du ruban.

B - Longueur : Mesure circulaire le long du dos du ruban.

C - Epaisseur : Mesure de l'épaisseur du ruban.


D - Dos du ruban : Côté opposé aux dents.

E - Pas de dent : Distance entre les pointes de deux dents.

F - Denture : Nombre de dents pour pouce (25.4 mm)

G - Gorge : Zone creuse entre deux dents.

H - Face de la dent : Surface de la dent où se forme le copeau. La dent peut avoir un angle de coupe positif ou neutre par rapport à une ligne perpendiculaire au dos du ruban.

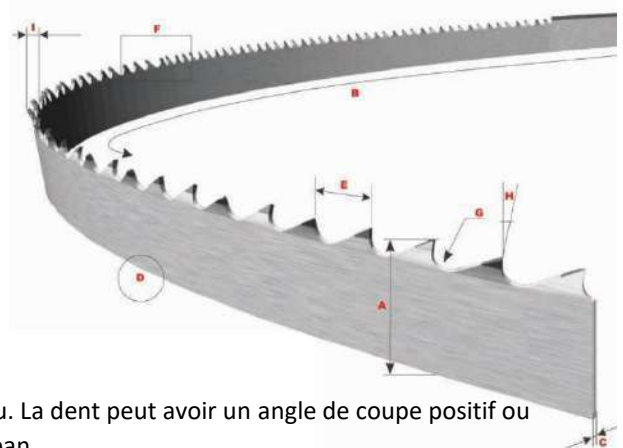

I - Avoyage : Inclinaison latérale des dents, à droite ou à gauche, pour permettre l'évacuation des copeaux pendant la coupe.

### Choix Du Ruban :

- **Longueur de Ruban** : La longueur du ruban dépend de la scie à ruban utilisée. Pour choisir la longueur de ruban appropriée, veuillez-vous reporter à la notice d'utilisation de votre machine. En cas de doute, contactez notre service d'assistance technique qui se fera un plaisir de vous conseiller et de vous aider.
- **Largeur de Ruban** : Il est conseillé de choisir la largeur de ruban maximale admissible pour la machine afin d'obtenir une stabilité suffisante en cas d'efforts d'avance plus importants. Pour les coupes curvilignes, la largeur de sciage dépend du rayon de coupe minimal.

Rayon [mm]	3	8	15	30	38	65	100	140
Largeur de ruban [mm]	3	5	6	8	10	13	16	20

- **Denture de Ruban** : La denture détermine le nombre de dents au pouce (25.4 mm). Une règle empirique s'applique:
  - Plus la section de matière est fine (ex. les profilés), plus la denture doit être fine. Plus la matière est épaisse (ex. le carré plein), plus la denture est grosse.
  - Une denture trop grossière provoque la casse des dents. Les copeaux sont mal évacués et le ruban dévie de sa ligne de coupe.
  - Une denture trop faible génère des casses de rubans, la force de coupe appliquée aux dents étant trop élevée.

***En tout état de cause, au minimum 3 dents doivent être engagées.***

### Tableau pour matières pleines

Denture standard	
Section matière pleine	Pas (Nombre de dents/pouce)
< 12 mm	14 TPI
12 - 30 mm	10 TPI
30 - 50 mm	8 TPI
50 - 80 mm	6 TPI
80 - 100 mm	4 TPI
100 - 200 mm	3 TPI
200 - 400 mm	2 TPI
400 - 600 mm	1,33 TPI

Denture Alternée	
Section profilé	Pas (Nombre de dents/pouce)
< 25 mm	10 - 14 TPI
20 - 40 mm	8 - 12 TPI
25 - 70 mm	6 - 10 TPI
35 - 90 mm	5 - 8 TPI
50 - 100 mm	4 - 6 TPI
80 - 150 mm	3 - 4 TPI
120 - 350 mm	2 - 3 TPI
250 - 600 mm	1,33 - 2 TPI

Tableau pour tubes et profilés

Coupes des tubes et profilés						
Diamètre	40	80	100	150	200	300
Épaisseur	Denture au pouce (TPI)					
3 mm	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12	6 - 10	6 - 10
8 mm	8 - 12	6 - 10	6 - 10	5 - 8	4 - 6	4 - 6
12 mm	6 - 10	5 - 8	5 - 8	4 - 6	4 - 6	4 - 6
15 mm	5 - 8	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 5	4 - 5
20 mm	-	4 - 6	4 - 6	4 - 5	3 - 4	3 - 4
30 mm	-	3 - 4	3 - 4	3 - 4	2 - 3	2 - 3
50 mm	-	-	-	3 - 4	2 - 3	2 - 3
100 mm	-	-	-	-	2 - 3	1.33 - 2

- Pièce à usiner :** Pour les besoins de l'usinage, la pièce doit être parfaitement et fermement bridée afin d'éviter les risques de vibration. Ne sciez pas de pièces endommagées ou déformées. Rapprochez les guides réglables le plus près possible de la pièce à usiner. Effectuez un parfait réglage des guides-lame.



- Lubrifiant :** Le lubrifiant permet d'éviter une surchauffe de la dent de scie et de la pièce à usiner. En outre, il permet d'évacuer les copeaux du point de coupe. Normalement, tous les aciers sont sciés à l'aide d'une émulsion et les fontes à sec. L'huile de coupe permet d'obtenir de bons résultats de coupe, notamment lors du sciage d'aciers de cémentation, d'aciers à outils fortement alliés, d'aciers pour traitement thermique, d'aciers inoxydables et du titane.
- Rodage d'un nouveau ruban** (la durée de vie d'un ruban de scie dépend essentiellement d'un bon rodage de la ruban): Les dents tranchantes d'un nouveau ruban attaquent de façon très agressive la matière avec une avance normale. Il convient donc de réduire de 50% la pression de coupe (avance) lors des premières passes. Augmenter lentement l'avance pour atteindre la valeur optimale après la coupe d'une surface d'environ 300 cm<sup>2</sup>.
- Pour les longueurs de travail inférieures à 50 mm ou les profilés et tubes minces :** n'utiliser que des pas avec angle de coupe de 0° (denture normale standard ou variable standard).
- Vitesse de coupe et avance :** La vitesse de coupe (vitesse du ruban) est fonction de la résistance, du type et de la section de la matière à scier. Plus la résistance est grande, plus la vitesse de coupe doit être réduite (voir tableau ci-dessous). Les sections plus petites peuvent être sciées à une vitesse supérieure à celle utilisée pour les grosses sections. Les tubes et

profilés à paroi fine ainsi que les bords tranchants seront sciés avec une avance (pression) faible et si possible constante.

Matières	Vitesse de coupe m / min
Aciers de construction	60 / 80
Aciers de cémentation	55 / 65
Acier de nitruration	40 / 50
Acier de décolletage	80 / 120
Aciers pour roulements	40 / 50
Aciers pour traitements thermiques	40 / 60
Aciers à outils alliés	25 / 40
Aciers rapides	35 / 45

Matières	Vitesse de coupe m / min
Aciers inoxydables	25 / 35
Aciers réfractaires	15 / 25
Alliages exotiques	10 / 15
Aciers traités à 35 / 45 HCR	15 / 25
Fontes	40 / 50
Titane	15 / 25
Cuivre	100 / 200
Laitons	100 / 300

### Problèmes, causes et solutions :

Problème:	Cause :	Solution :
Les dents s'émoussent trop vite	Vitesse de coupe trop élevée	Réduire la vitesse de coupe
	Refroidissement insuffisant	Veiller à un refroidissement suffisant
Les dents cassent lors du sciage de profilés	Pas trop grossier / géométrie des dents incorrecte	Adapter le pas et la géométrie des dents
	Pression de coupe trop élevée	Réduire la pression de coupe
	Pièce mal fixée	Fixer fermement la pièce
Les dents cassent lors du sciage de matières pleines	Pas trop fin	Augmenter le pas
	Pression de coupe trop élevée	Réduire la pression de coupe ou augmenter si possible la vitesse de coupe
	Pièce mal fixée	Fixer fermement la pièce
La ruban casse au niveau du cordon de soudure	Un guide ou les deux ne sont pas perpendiculaires au support d'étau	Aligner les guides avec le ruban tendu à l'aide d'une équerre à chapeau
	L'un des deux galets n'appuie pas contre le dos de la ruban pendant le sciage	Ajuster le guide-lame
	Ruban trop ou pas assez tendue	Respecter les consignes du fabricant de la machine pour obtenir une tension de ruban correcte
	Coupe de biais	Voir problème coupe de biais
La ruban se casse	Les galets de guidage latéraux sont trop serrés et compriment la ruban	Régler les galets de guidage latéraux pour qu'ils puissent encore être tournés à la main
	Les guides sont mal appairés	Ajuster la paire de galets de guidage pour qu'ils s'alignent
	Les guides latéraux en carbure sont usés	Remplacer les guides
	Le guide-lame est usé	Remplacer le guide-lame

	La brosse à copeaux n'est pas utilisée	Corriger le réglage ou remplacer la brosse à copeaux
	Le volant n'est pas stable	Contrôler la fixation du volant ou remplacer les roulements à billes
Coupe de biais	Guides trop éloignés l'un de l'autre	Rapprocher les guides réglables le plus possible de la pièce à usiner
	Pas trop fin	Choisir le pas approprié
	Pression de coupe trop élevée	Réduire la pression de coupe ou augmenter légèrement la vitesse de coupe